

Einstellbare Einschraubverschraubungen NPT mit Schaft


schachtseitig vormontiert

Adjustable male adaptor standpipe fittings NPT

pre-assembled on standpipe side

Racores para rosca ajustables NPT con vástago

premontado en lado de vástago

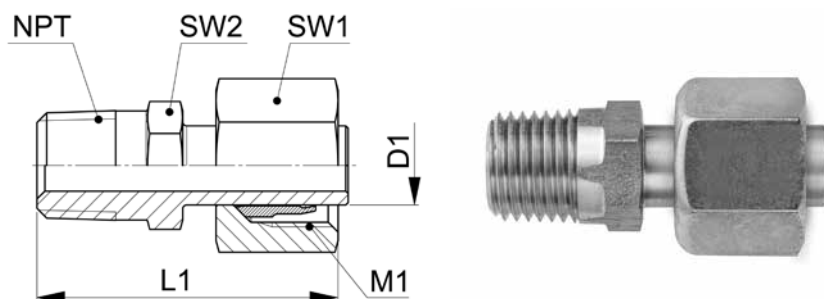

ESS..LNPT/SNPT

Type-D1 NPT	Mat.-Nr.	PN	NPT	M1	L1	SW1	SW2	g/Stk
NPT=Einschraubgewinde NPT		NPT=tapered male adaptor thread NPT			NPT=rosca de conexión cónica NPT			
ESS-06LNPT 1.8	708.1602.100.20	500	1/8	12x1.5	33.5	14	11	26
ESS-08LNPT 1.4	708.1602.170.20	500	1/4	14x1.5	41.0	17	14	54
ESS-10LNPT 1.4	708.1602.270.20	500	1/4	16x1.5	41.5	19	14	47
ESS-12LNPT 1.4	708.1602.380.20	400	1/4	18x1.5	44.5	22	14	52
ESS-12LNPT 3.8	708.1602.390.20	400	3/8	18x1.5	44.5	22	19	70
ESS-12LNPT 1.2	708.1602.400.20	400	1/2	18x1.5	47.5	22	22	114
ESS-15LNPT 3.8	708.1602.532.20	400	3/8	22x1.5	47.0	27	19	95
ESS-15LNPT 1.2	708.1602.534.20	400	1/2	22x1.5	49.0	27	22	109
ESS-18LNPT 1.2	708.1602.646.20	400	1/2	26x1.5	48.5	32	22	130
ESS-22LNPT 3.4	708.1602.768.20	250	3/4	30x2.0	52.0	36	27	185
ESS-28LNPT 1.1	708.1602.850.20	250	1	36x2.0	63.0	41	36	299
ESS-35LNPT 5.4	708.1602.944.20	250	1 1/4	45x2.0	69.0	50	46	405
ESS-42LNPT 3.2	708.1602.992.20	250	1 1/2	52x2.0	69.5	60	50	570
ESS-08SNPT 1.4	708.1602.170.30	800	1/4	16x1.5	41.0	19	14	56
ESS-10SNPT 1.4	708.1602.270.30	800	1/4	18x1.5	40.5	22	14	58
ESS-10SNPT 3.8	708.1602.280.30	800	3/8	18x1.5	43.0	22	19	80
ESS-12SNPT 1.4	708.1602.380.30	630	1/4	20x1.5	44.5	24	14	64
ESS-12SNPT 3.8	708.1602.390.30	630	3/8	20x1.5	44.5	24	19	80
ESS-12SNPT 1.2	708.1602.400.30	630	1/2	20x1.5	47.5	24	22	116
ESS-14SNPT 1.2	708.1602.504.30	630	1/2	22x1.5	51.0	27	22	145
ESS-16SNPT 1.2	708.1602.566.30	420	1/2	24x1.5	50.5	30	22	150
ESS-20SNPT 3.4	708.1602.704.30	420	3/4	30x2.0	59.5	36	27	255
ESS-25SNPT 1.1	708.1602.810.30	420	1	36x2.0	66.0	46	36	500
ESS-30SNPT 5.4	708.1602.902.30	320	1 1/4	42x2.0	69.0	50	46	620
ESS-38SNPT 3.2	708.1602.953.30	320	1 1/2	52x2.0	78.5	60	50	890

Achtung: Für Endmontage des vormontierten Schaftes Überwurfmutter mit 1/4 Umdrehung über den Punkt des deutlich fühlbaren Kraftanstiegs anziehen.

Attention: For final assembly of the pre-assembled standpipe, tighten the union nut by 1/4 turn beyond the point of the clearly perceptible increase in force.

Atención: Para el ensamblaje final del vástago premontado, apriete la tuerca de unión 1/4 de vuelta más allá del punto del aumento claramente perceptible de la resistencia.